



Service Bulletin SB22000008
AGC – NT FLAME

Service Bulletin SB22000008

Problema: L'aspirazione non funziona.

Problem: Aspiration does not work.

Causa: Mancata corrispondenza tra potenza indicata sul comando e quella erogata dal prodotto (aspirazione).

Reason: Mismatch between power indicated on the user interface and power output (aspiration).

Soluzione: Spessorare la manopola.

Soluzion: increase thickness of the knob.

Models: **NikolaTesla Flame**



Service Bulletin SB21000008

Operazioni service / service operations:

1. Rimuovere la manopola, ruotarla di 180° e rimuovere placchetta dall'asola / remove the knob, turn it 180° and remove the plate from the slot.



2. Prendere un piastrino delle dimensioni sottoriportate, inserirlo nella manopola con la placchetta e installarla sul prodotto / take a plate of the dimensions shown below, insert it into the knob with the plate and re-install it on the product



Spessore/Thickness 0,6 mm
Lunghezza/Length 7 mm
Larghezza/Width 3 mm



SUGGERIMENTO / SUGGESTION:

Abbiamo utilizzato una parte del ponticello presente nel prodotto per la connessione elettrica / we used part of the electric jumper in the product for the electrical connection.



 elica

The image features a high-angle, panoramic view of a city skyline, likely New York City, with the Empire State Building as a prominent landmark. The scene is overlaid with a complex geometric pattern of semi-transparent polygons. A color gradient transitions from a deep red on the left to a vibrant blue on the right. The word 'elica' is centered in a white, lowercase, sans-serif font, accompanied by a stylized logo symbol consisting of three curved, overlapping shapes.